

Pro•secco - S4DG

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS



*Si prega di conservare le seguenti istruzioni.
Please keep the following instructions.*



de Majo ILLUMINAZIONE S.r.l.
30035 Mirano (VE) Italy - Via Galilei, 34 (z.ind.)
Ufficio Commerciale Italia tel. 041 57 29 653
e-mail: p.brunello@demajomurano.com
Export Department tel.+39 041 57 29 654
e-mail: export@demajomurano.com
Telefax +39 041 57 02 533
www.demajoilluminazione.com

Pro•secco - sospensione decentrata S4DG

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NOTA:

Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserito l'alimentazione di rete.

1. Fissare la scatola metallica "A" al soffitto.
 - Inserire le astine metalliche "X" negli appositi alloggi "Y" e fissarle con i grani "Z".
 - Fissare con i tre grani "Z1" l'astina metallica "X1".
 - Togliere il coperchietto "B" dal trasformatore elettronico.
 - Fissare a soffitto il conetto metallico "C".
 - Inserire il cavo d'acciaio "D" nei gripper "E".
 - Far uscire il cavo d'acciaio "D" in eccedenza dal foro laterale ed avvitarlo al gripper "E".
(Per regolare la lunghezza del cavo d'acciaio schiacciare il puntalino del gripper "E").
 - Inserire il cavo elettrico "F" nel bloccacavo "G".
 - Regolare la lunghezza del cavo elettrico "F" e fissarlo con l'apposito bloccacavo "G".
 - Eseguire il collegamento elettrico ai morsetti contrassegnati dal 12V.
 - Eseguire il collegamento alla morsettiera di alimentazione curando di far corrispondere i fili di alimentazione negli alloggi contraddistinti dalle sigle L-N.
 - Riportare il coperchietto "B" nella posizione iniziale.
 - Fissare il disco "H" alla scatola metallica "A" bloccando le quattro viti "I" alle quattro staffe "L1".
2. Inserire le lampadine MAX 20W 12V attacco G4 alogena bispina.
 - Inserire i vetri diffusori "M" sulle astine metalliche "N".

Pro•secco - decentralized lamp S4DG

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

WARNING:

Before proceeding with the assembly operation, disconnect the electrical supply at the fuseboard.

1. Fix the metal box "A" to the ceiling.
 - Insert metal rods "X" in holes "Y" fixing them with grub screws "Z".
 - Fix the small metal rod "X1" with three grub screws "Z1".
 - Remove the cover "B" from the electronic transformer.
 - Fix the small metal cone "C" to the ceiling.
 - Insert the steel cable "D" inside the gripper "E".
 - Let the steel cable "D" in excess run out of the side hole and screw gripper "E".
(Adjust the length of the cable pressing the end of the gripper "E").
 - Insert the electrical wire "F" in the cable block "G".
 - Adjust the length of the cable "F" and fix it with the cable clamp "G".
 - Connect the electrical wire to the terminal marked 12V.
 - Connect the electrical wires at the terminal caring the supply cables are inserted in the special lodgings L-N.
 - Place the cover "B" into its original position.
 - Fix the disk "H" to the metal box "A" by inserting the screws "I" in the four brackets "L1".
2. Insert the MAX 20W 12V G4 halogen bipinned lamps.
 - Insert the glasses "M" into the metal rods "N".



Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
Luminaire suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.

Fig.1

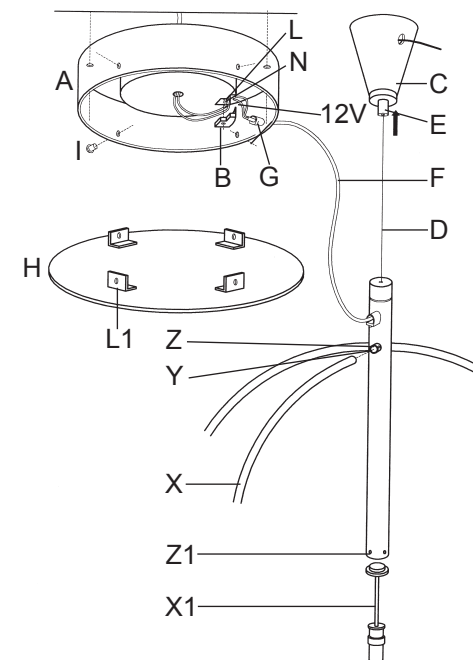



Fig.2

ATTENZIONE:

PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE E DELICATEZZA DURANTE L'IMBOCCO DEL VETRO NELLE ASTINE.
USARE UN PAIO DI GUANTI PROTETTIVI DURANTE L'OPERAZIONE.

WARNING:

BE VERY CAREFULL AND GENTLE WHEN INSERTING THE GLASSES INTO THE METAL STICKS.
THE USE OF PROTECTION GLOVES DURING THIS OPERATION IS STRONGLY RECOMMENDED.

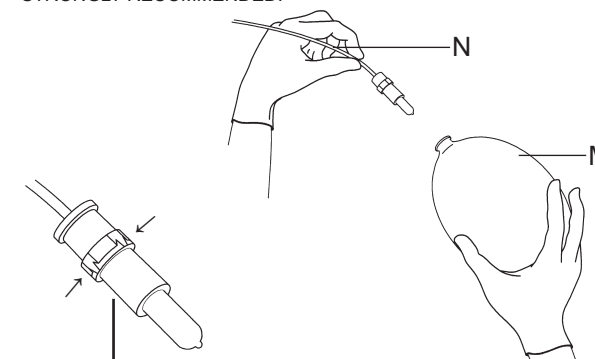

PER AGEVOLARE L'INSERIMENTO DEL VETRO SULLE ASTINE TENERE PREMUTA LA MOLLA DI COLORE MARRONCINO.
IN ORDER TO FACILITATE THE INSERTION OF THE GLASSES INTO THE METAL RODS, KEEP THE BROWN SPRING PRESSED.



Apparecchio con classe di isolamento II: in questo apparecchio le parti metalliche non devono essere collegate ad un conduttore di protezione.
Classe II luminaire: in this fixture no metal part must be connected to any protection conductor.